
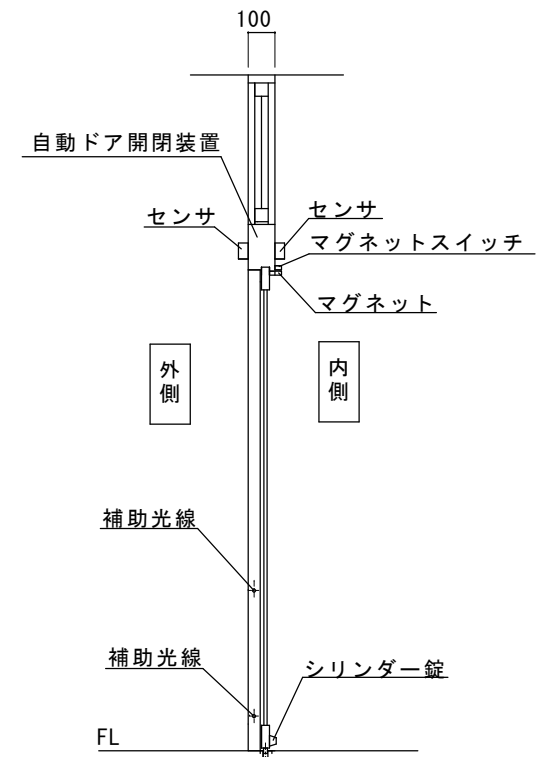
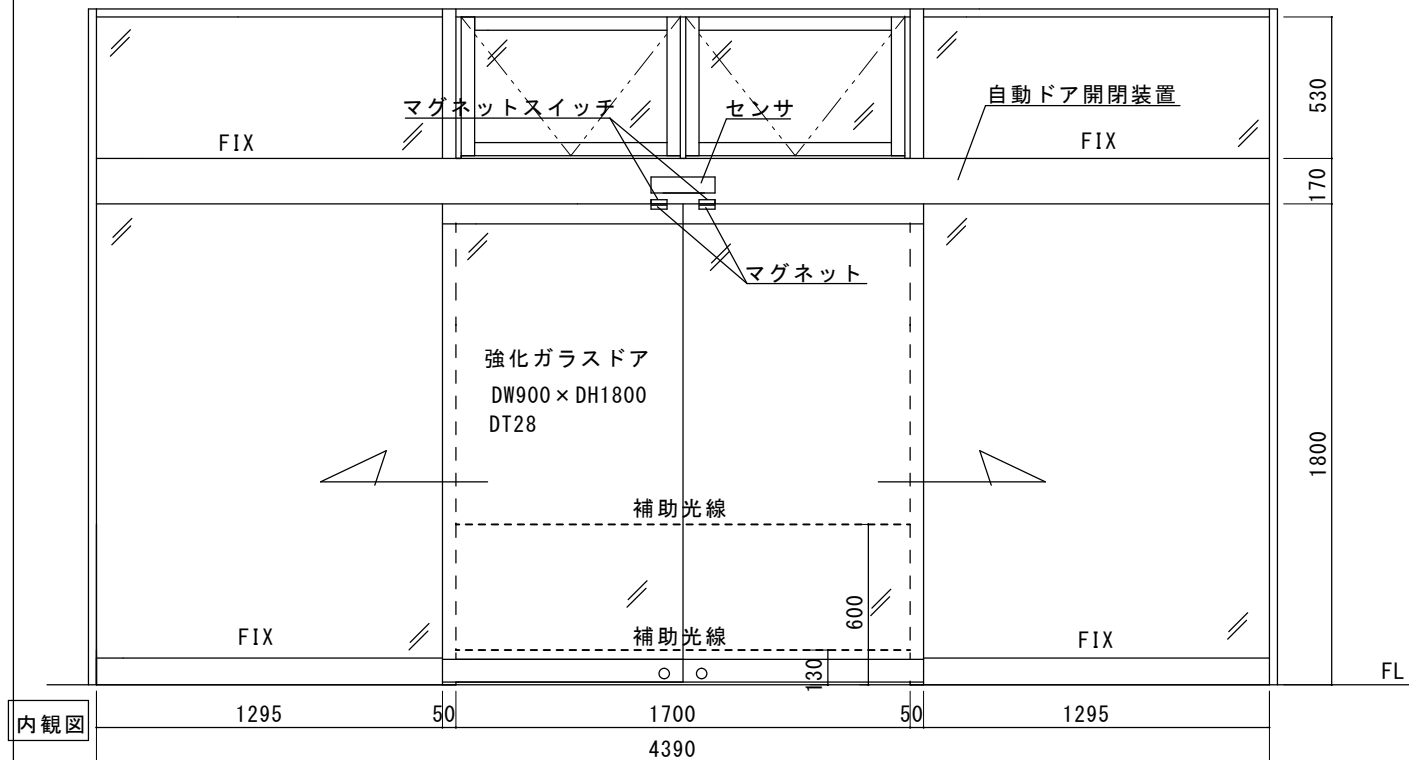


アルミ100見込みブラック自動ドアフロント
内蔵両引き自動ドア装置

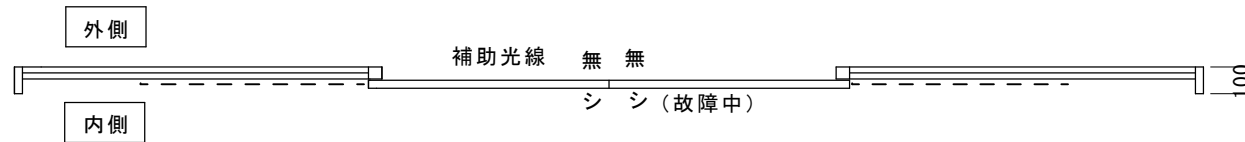

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③内外無目付けセンサー
- ④補助光線センサ（対向2光線）
- ⑤上記材料交換取付調整費

※内側センサの検出範囲にマグネットスイッチや
マグネットが入らないような方法で設置してください。

(別途工事)

強化ガラスドアの鍵修理
※施設所有者と直接打ち合わせ願います。

本図は、現場調査報告に基づき作図していますが
施工の際には確認が必要です。

図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	瀬町保健センター・就業改善センター		
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口			1/20		殿	月	日	自動ドア装置交換工事
	△										施 工		設計番号		図 番
	No.	月 日		訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月	日	1

長瀬町保健センター/就業改善センター 建物外観




玄関（外観）

アルミ 100 見込みブラック自動ドアフロント内蔵両引き自動ドア装置/強化ガラスドア
内外無目付け起動センサ/対抗 2 光線補助センサ



玄関（内観）内側センサの下にマグネットスイッチ（リードスイッチ）があります。

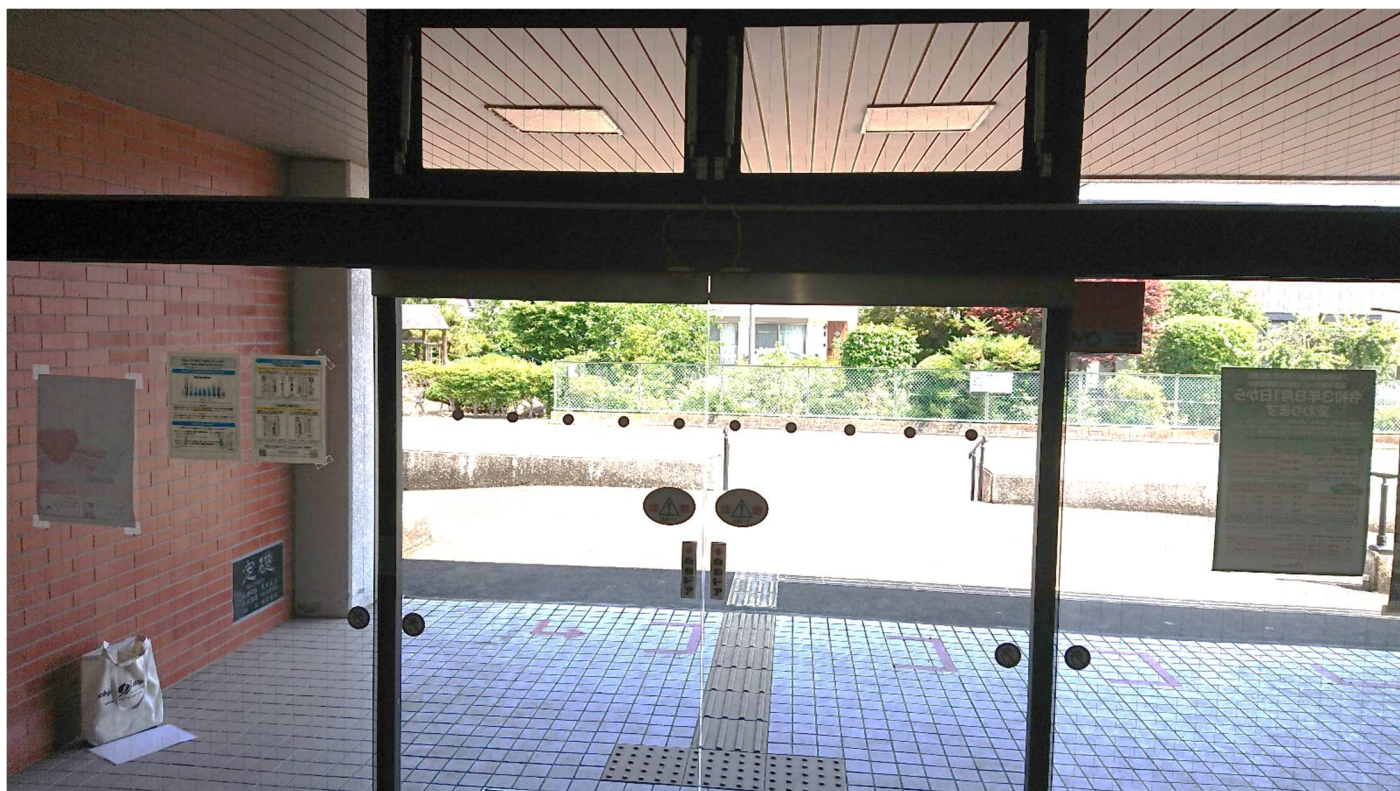

内側センサーの状況について

マグネットスイッチが検出範囲にかかり、検出範囲の一部を消している状態でした。

また、ドアにつけられたマグネットも検出範囲内を移動する状態でしたが、現状はマグネットスイッチで消された検出範囲部分を動くので誤作動は置きませんが、大変危ない状況となっています。

（対策）


- ・ センサをマグネットスイッチやマグネットが検出範囲に入らないようにふかして設置する方法
 - ・ マグネットスイッチとマグネットをセンサの検出範囲にかからない位置に取付直しする方法
- などの対策で安全な検出範囲の確保をお願いします。



玄関（内観：別角度から）



補助光線センサ（対向型 2 光線光電スイッチ）

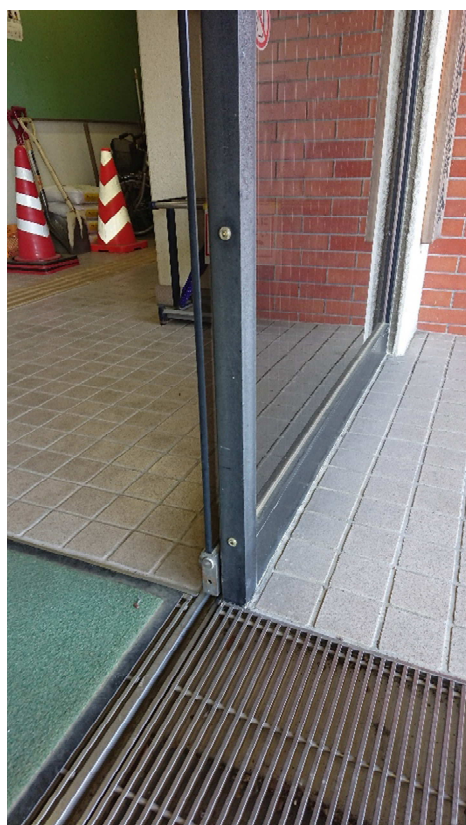


内観右側ドアのシリンダー錠が不調です。

鍵の修理・交換は別途工事になります。

鍵の修理・交換は、自動ドア施工時に実施するのが2度手間になりませんので、ご考慮くださいますようお願いいたします。

(参考：写真は正常なドアのシリンダー錠を外したものです)

- ・ドア外側に鍵穴はありません
- ・内側のみシリンダー錠になっています(現状：MIWA TRS-2 廃番) → (代替品 TRT 錠)
- ・修理で直るか、交換が必要かは施設所有者と直接打ち合わせください。
- ・尚、交換の場合、サムターンに変更することも可能かと思いますが打ち合わせ願います。

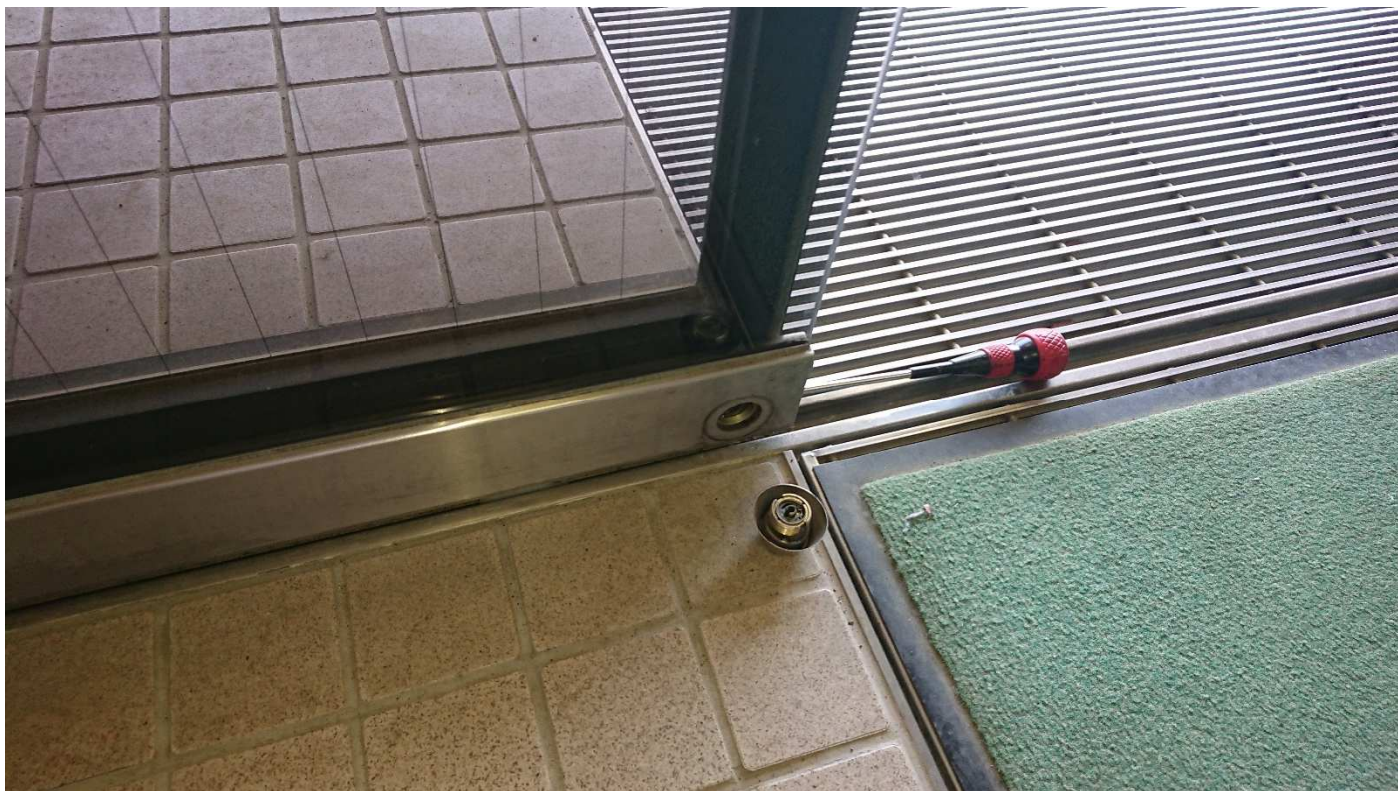




昭和59年に設置された施設は、毎日多くの町民が訪れる健康と福祉業務において欠かせない施設ですが、各部老朽化が進行しており、自動ドア装置も不具合が出ていました。

埼玉県秩父郡長瀬町大字本野上1021番地
長瀬町保健センター・就業改善センター様



2022年11月8日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前外観

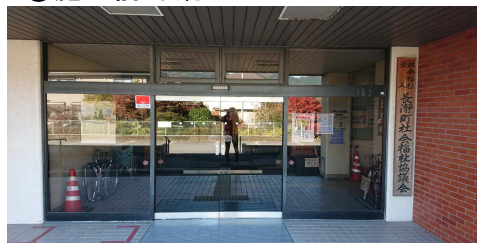


⑤新規自動ドア装置



⑥新規自動ドア装置取付




②施工前内観

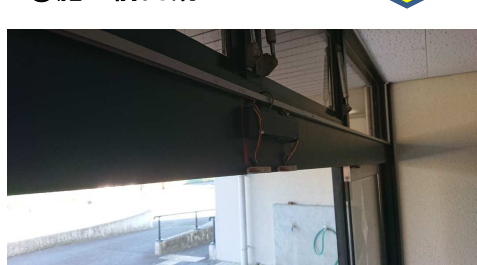

⑦鍵交換(別途工事)



⑧施工完了(内観)

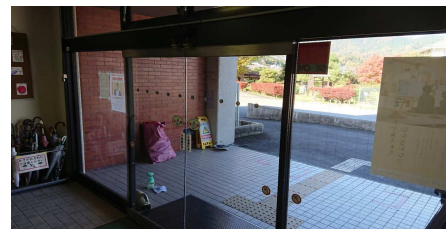

③老朽化装置



④自動ドア装置撤去



⑨施工完了(外観)

